



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ВЭТ

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ | 3 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ | 3 |
| 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ..... | 3 |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 4 |
| 5. УСТРОЙСТВО | 5 |
| 6. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ..... | 6 |
| 7. ОПИСАНИЕ..... | 6 |
| 8. РАБОТА С ВЕСАМИ..... | 7 |
| 9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ | 8 |
| 10. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 8 |
| 11. КАЛИБРОВКА | 9 |
| 12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | 9 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ | 11 |
| УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... | 13 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 15 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ | 15 |

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с весами.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Весы электронные ВЭТ (далее – весы) предназначены для измерения массы товаров.

Весы могут использоваться для использования на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания (например, для фасовки товаров), а также могут применяться в других отраслях народного хозяйства.

Принцип действия весов заключается в преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза весоизмерительным тензорезисторным датчиком в электрический сигнал, с последующим его преобразованием в цифровой вид и выдачей измеренных значений массы на цифровой дисплей.

Весы в зависимости от предела взвешивания и значения нормированных метрологических характеристик выпускаются в следующих модификациях: ВЭТ-30, ВЭТ-60, ВЭТ-150, ВЭТ-300, ВЭТ-600.

Весы по заказу выпускаются с двумя типами интерфейсов: RS-232, RS-485.

Весы имеют следующие основные функции:

- выборка тары;
- определение массы взвешиваемого товара;
- подсчет количества штучного товара (счетный режим);
- автоматическая настройка нуля, ручной автонуль;
- звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов;
- визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во, шт. |
|-----------------------------|-------------|
| Весы электронные ВЭТ | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметров и характеристик | Значения параметров и характеристик для модификаций | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ВЭТ-30 | ВЭТ-60 | ВЭТ-150 | ВЭТ-300 | ВЭТ-600 |
| 1. Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) | | | | |
| 2. Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ) до наибольшего (НПВ), кг | 0,04-30 | 0,04-30 | 0,1-60 | 0,1-60 | 0,1-60 |
| 3. Дискретность индикации (d) и цена поверочного деления (e), г | 2 / 5 | 5 / 10 | 0,1 - 30 | 0,1 - 30 | 0,1 - 30 |
| 4. Диапазон выборки массы тары, кг | 0...15 | 0...15 | 0,1...30 | 0,1...30 | 0,1...30 |
| 5. Дисплей | Светодиодный или Жидкокристаллический | | | | |
| 6. Количество разрядов индикации | МАССА - 6 | | | | |
| 7. Время измерения массы, с, не более | 3 | | | | |
| 8. Диапазон рабочих температур работы весов, °C | -20°C +40°C | | | | |
| 9. Относительная влажность при температуре +25°C, не более | 80% | | | | |
| 10. Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В от встроенного аккумулятора напряжением, В | 50 220 4 / 6 | | | | |
| 11. Потребляемая мощность ВА, не более | 10 | | | | |
| 12. Время работы от полностью заряженного аккумулятора, не менее, ч. | 8 | | | | |
| 13. Размеры грузоприемной платформы, мм(±5) | 300 x 400 400 x 500 450 x 600 | 300 x 400 400 x 500 450 x 600 600 x 800 | 400 x 500 450 x 600 600 x 800 | 400 x 500 450 x 600 600 x 800 | 400 x 500 450 x 600 600 x 800 |
| 14. Средний срок службы, лет | 8 | | | | |

| Наименование параметров и характеристики | Размер платформы | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 300 x 400 | 400 x 500 | 450 x 600 | 600 x 800 |
| 15. Габаритные размеры, мм(± 5) -длина, ширина, высота | 300x 540x700 | 400x640x810 | 450x760x810 | 600x1000x980 |
| 16. Масса нетто, не более кг | 5,2 | 7,3 | 10,5 | 23,6 |
| 17. Масса брутто, не более кг | 5,8 | 8,2 | 11,5 | 25,8 |

5. УСТРОЙСТВО

Весы состоят из следующих основных частей (см. рисунок 1): грузоприемной платформы из нержавеющей стали с датчиком нагрузки, стойки, блока управления с клавиатурой и дисплеем, соединительных кабелей.

Внутри корпуса блока управления расположены элементы электронной части весов, трансформатор (при встроенном преобразователе напряжения), встроенный аккумулятор, плата АЦП, плата индикации, плата клавиатуры, колба плавкого предохранителя, тумблер вкл/выкл весов, разъем для подключения кабеля питания, либо адаптера.



Рисунок 1

6. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

Осторожно, не допуская повреждений, извлеките платформу со стойкой и блок управления из упаковки.

Установите платформу на твердой ровной поверхности.

При помощи регулировочных ножек выставьте платформу весов в горизонтальной плоскости. При необходимости проверьте правильность по уровню.

Протяните кабель от весовой платформы внутри стойки. Вкрутите стойку блока управления в основание платформы. Соедините разъемы кабелей от платформы с блоком управления. Закрепите блок управления на стойке.

Необходимо выключать блок управления, когда Вы вставляете или вынимаете датчик нагрузки.

Вставить штекер кабеля в разъем весов и подключить кабель в розетку электросети 220В, 50 Гц. Весы имеют аккумулятор, позволяющий работу в режиме зарядка/разрядка неоднократно. При первом использовании необходимо зарядить аккумулятор полностью. Для этого время первой зарядки должно быть 10-12 часов. Батарея заряжается и при включенном, и при выключенном режиме весов.

Включите весы тумблером. Индикацией включения весов является тест индикации в виде последовательности смены ряда символов. По окончании теста на индикации высвечивается нулевая масса. После включения, дайте возможность весам прогреться в течение 10 минут.

Весы готовы к работе.

7. ОПИСАНИЕ

7.1. Описание дисплея и служебных индикаторов.

Передняя панель содержит дисплей, который отображает массу товара и количество предметов («МАССА») и служебные индикаторы, предназначенные для визуализации следующих режимов:

| | |
|--------------|---|
| ZERO | Весы установлены на ноль. |
| STAB | Вес на весах стабилизирован. |
| Kg | Вес показывается в килограммах. |
| Lb | Вес показывается в фунтах |
| II | Весы включены в сеть и идет зарядка аккумулятора. |
| COUNT | Включен счетный режим. |

7.2. Описание клавиатуры

| | |
|--------------|---|
| UNIT | Выбор единицы измерения (кг или фунт). |
| TARE | Ввод значения массы тары, расположенной на платформе. |
| CAL | Используется только для калибровки весов. |
| COUNT | Включение счетного режима. |

8. РАБОТА С ВЕСАМИ

Внимание! Если на индикации постоянно или периодически появляется надпись «Lb», это значит, что аккумулятор разрядился. Необходимо зарядить аккумулятор немедленно.

8.1. Установка нуля

Если весы не нагружены, но на дисплее отображаются цифры, нажмите кнопку [TARE] для установки нуля.

8.2. Тара

Установите тару на весы и убедитесь, что в окне веса тары не колеблется. Нажмите кнопку [TARE] и дисплей обнуится. После окончания взвешивания уберите тару с весов и снова нажмите кнопку [TARE].

8.3. Перегрузка

Не устанавливайте на платформу груз, превышающий наибольший предел взвешивания. Если весы издают звуковое предупреждение, уберите груз с платформы.

8.4. Счетные операции

Используйте данный режим для подсчета множества одинаковых предметов.

8.4.1. Включение счетного режима

В режиме взвешивания, при нажатии клавиши [COUNT], на экране появится надпись “-COU--”, означающая, что весы готовы для счетных операций.

8.4.2. Настройка счетного режима

Через некоторое время после включения счетного режима на дисплее появится надпись «C---20», где цифра 20 обозначает количество взвешиваемых предметов. Для изменения количества взвешиваемых предметов, нажмите клавишу [COUNT]. Выберите 20, 30, 50 или 80, предметов. Учтите, чем большее количество предметов вы взвесите, тем более точные результаты подсчета получите. Положите указанное количество взвешиваемых предметов на весы (при этом предметы должны быть одинаковы) и нажмите клавишу [TARE], на экране появится надпись “XX”, где XX – количество предметов. Масса данных предметов должна превышать НмПВ.

8.4.3. Работа в счетном режиме

При нагружении платформы весов подсчитываемыми предметами, на индикации будет появляться их количество. При этом масса предметов должна превышать НмПВ.

ВНИМАНИЕ! Точность подсчета предметов определяется метрологическими характеристиками весов. При массе предмета менее НмПВ(наименьшего предела взвешивания), производите подсчет путем взвешивания группы предметов, масса которой превышает НмПВ.

8.4.4. Что бы выйти из счетного режима нужно снова нажать клавишу [TARE].

8.5. Дополнительная информация

При использовании весов, могут появляться следующие сообщения, ниже приведено их описание:

Err1 –Наружено соединение датчика.

Err2 –В счетном режиме вес предметов на весах превысил значение автонуля. В этом случае нужно убрать предметы с весов и включить весы заново

Err3 –В счетном режиме вес предмета меньше 80% дискретности весов.

Err4 –В счетном режиме вес отображается отрицательным числом.

Lb – Аккумулятор разряжен. Следует зарядить аккумулятор или поменять.

Full –Масса на весах превышает НПВ или количество подсчитываемых предметов превышает количество разрядов на индикации.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Запрещается включение в сеть весов при отсутствии заземления!

Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать аккумулятор раз в 2-3 месяца.

Весы являются точным инструментом. Не рекомендуется использовать весы в среде сильно загрязненной пылью, при наличии сильных магнитных полей, а также при сильной вибрации.

Не рекомендуется бросать взвешиваемый товар на грузоприемную платформу весов.

При нажатии на кнопки клавиатуры используйте палец. Карандаш, шариковая ручка или другие острые предметы могут повредить клавиатуру.

Уход за весами включает в себя протирку наружных поверхностей весового устройства и платформы салфеткой, смоченной водой с добавлением 0,5% моющего средства

Выключайте весы по завершению работы и вынимайте кабель из электросети.

Рекомендуется перед началом работы дать весам прогреться в течение 10 минут.

10. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

Весы в транспортной упаковке при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, к воздействию механических факторов по ГОСТ Р 15150.

Весы транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.

11. КАЛИБРОВКА

Уважаемые коллеги!

Для проведения калибровки весов необходимо обратиться в сервисный центр «Мехэлектрон-М» для получения инструкций и пароля доступа.

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.

E-mail: info@mechelectron.ru

Весы откалиброваны на географической широте Москвы (54° северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести калибровку заново. После калибровки весы предъявляются Государственному поверителю.

Примечание:

- Калибровка - определение калибровочной характеристики весов.
- Интервал между поверками составляет 1 год.
- Калибровку проводить гирями класса точности М1, М1-2, М2 по ГОСТ ОИМЛ Р 111-1-2009.
- Для повышения точности калибровки рекомендуется проводить калибровку весов с максимально возможной нагрузкой близкой или равной НПВ.
- Необходимо размещать груз в центре или равномерно по платформе.

Внимание: Калибровка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены органами Госстандарта.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- по истечении 12 месяцев с даты производства при отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя/продавца или отсутствия отметки продавца или отсутствия документа, подтверждающего приобретение товара.

- самостоятельная перекалибровка весов;

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации весов;
- нарушение правил ухода за весами;
- при выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Обслуживание после гарантийного ремонта производится только предприятием, осуществившим гарантийный ремонт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетельствования | Наименование организации | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом обслуживании | Должность, фамилия и подпись отв. лица |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | |

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Весы электронные ВЭТ _____

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, 19-2-496

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.

Продавец _____

Дата продажи _____

М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и
ввод весов в эксплуатацию

Фамилия и подпись _____

М.П.

❖ линия отрыва

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Весы электронные ВЭТ _____

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, 19-2-496

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.

Продавец _____

Дата продажи _____

М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и
ввод весов в эксплуатацию

Фамилия и подпись _____

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные ВЭТ _____,

заводской №_____

соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска_____

Приемку произвел _____
(дата, подпись, ФИО)

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Весы электронные ВЭТ _____,

заводской №_____ внесены в Госреестр за № 72488-18
На основании результатов Государственной поверки, произведенной

весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель _____
(подпись)

«___»____ 20 ___ г.



Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская 19-2-496
Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,
+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.
E-mail: info@mechelectron.ru